
 



# Montageanleitung Serie 2D

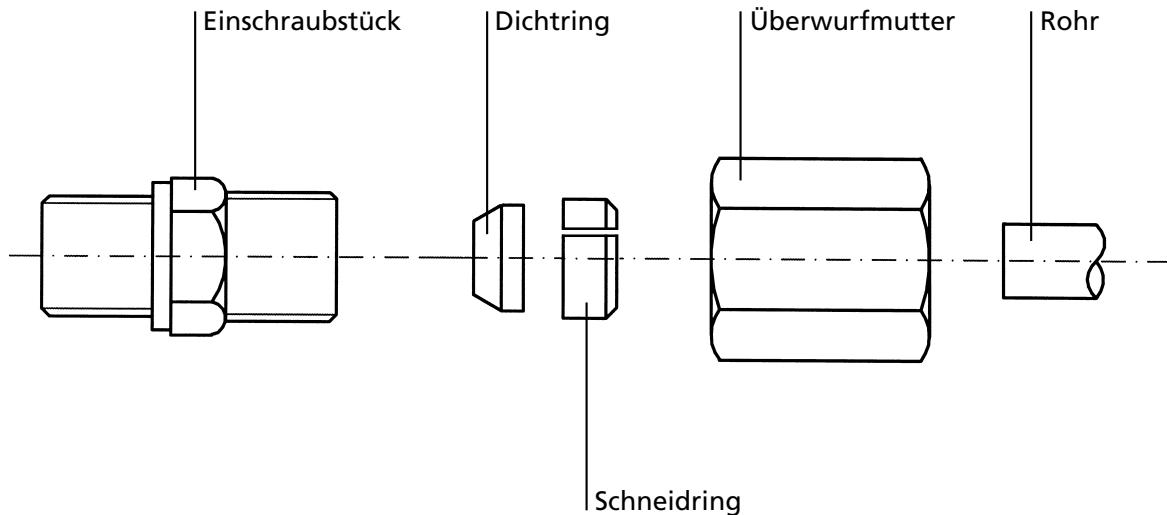

- Verschraubung eindrehen, Drehmomente beachten (siehe Tabelle)
- Rohr rechtwinklig abschneiden
- Überwurfmutter, Schneid- und Dichtring wie abgebildet über das Rohrende schieben



 - Rohrende durch Verschraubung schieben



- Überwurfmutter von Hand aufschrauben, dann mit entsprechendem Sechskantschlüssel behutsam nachziehen

 


Tabelle für Drehmomente

Kunststoff	Gewinde				
	G 1/8"	G 1/4"	G 3/8"	G 1/2"	G 3/4"
PP	1,0–1,5 Nm	2,5 Nm	5,0–6,0 Nm	5,0 Nm	10,0 Nm
PVDF	1,0–2,0 Nm	5,0 Nm	5,0–7,0 Nm	10,0 Nm	15,0 Nm
PFA	0,3 Nm	0,5 Nm	1 Nm	2,5 Nm	5 Nm
PTFE	0,3 Nm	0,5 Nm	1 Nm	2,5 Nm	5 Nm

**EM-TECHNIK**

*simply better!*